

إجراءات تغليف ونقل نفايات الأسبست (Asbestos Waste) بما يتوافق مع تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتداولها
لسنة 2019

تُصنّف نفايات الأسبست ضمن النفايات الخطرة حسب نظام إدارة النفايات الخطرة رقم (68) لسنة 2020.

1. تحضير موقع العمل:

- التأكيد من فصل مخلفات الأسبست عن باقي مخلفات الهدم والبناء في الموقع.
- تحديد منطقة العمل ووضع لوحات تحذيرية واضحة مكتوب عليها: "خطر - منطقة تحتوي على أسبست".
- يمنع دخول غير المخولين إلى المنطقة.
- التأكد من توفر معدات الوقاية الشخصية (PPE) للعاملين: بدلة واقية، كامامة مزودة بفلتر، قفازات متينة ومقاومة للمواد الكيميائية، نظارات واقية، وأحذية مغلقة.
- تفكيك ألواح الأسبست الموجودة في الأسطح والجدران بعناية وتجنب كسرها قدر الإمكان.
- ترطيب الأسبست باستمرار برذاذ ماء لمنع تطاير الغبار.
- يمنع استخدام أي أدوات تسبب تكسيرا أو طحنا قد يؤدي إلى تطاير الألياف.

2. تعبئة تغليف وتعريف النفايات:

- ترتيب ألواح الأسبست المفككة فوق بعضها البعض على طبليية (بلاستيكية أو خشبية) بحيث لا يتجاوز ارتفاع ألواح الأسبست عن 1 م وتغليفها بمادة تغليف بلاستيكية مناسبة.
- وضع قطع الأسبست الصغيرة ومعدات السلامة المستخدمة من قبل العاملين داخل أكياس بلاستيكية سميكة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين أو ما يشابهها وتغلق بشريط لاصق قوي أو ربطها بإحكام.
- يجب أن تكون الأكياس مقاومة للتمزق وغير قابلة للنفاذ.
- لصق بطاقة تحذيرية على كل طبليية أو كيس مكتوب عليها: نوع النفاية ومكان تولدها (اسم المنشأة)، تاريخ التغليف.

3. تحميل ونقل النفايات:

- يتم النقل فقط بواسطة ناقل مرخص لنقل النفايات الخطرة ومسجل لدى وزارة البيئة.
- تُحمل الأكياس بعناية دون رميها أو سحبها على الأرض.
- يجب أن تكون مركبة النقل:
 - مغلقة ومحكمة الإغلاق لمنع تطاير الغبار.
 - موسومة بوضوح بعبارة "نفايات خطرة".

4. في حال حدوث تمزق أو تسرب:

- وقف المناولة فوراً.
- ترطيب المنطقة لتثبيت الغبار.
- جمع مخلفات الأسبست بعناية وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة.
- توثيق الحادث وإبلاغ وزارة البيئة.

11/11